

SERVICE INFO – LuK 0088

Hydraulinen painelaakeri 510 0180 10


Varoitus

Kaikki pakkaukset jotka sisältävät hydraulisen painelaakerin LuK 510 0180 10, sisältävät varoituksen (kuva 1). Siinä esitetään että kyseistä LuK painelaakeria ei saa käyttää muiden valmistajien kytkimien kanssa.

Kyseisen painelaakerin (kuva 2) käyttö muiden valmistajien kytkimen kanssa, saattaa aiheuttaa painelaakerin vuotamisen, ja siten toimintahäiriöitä.

Tämä johtuu eri valmistajien erilaisista kytkimien rakenteista. Määrättyjen ominaisuuksien poiketessa liikaa Schaefflerin standardeista voi seurauksena olla keskitetyn työsylinterin liiallinen kuormittuminen, minkä seurauksena voi ohjausholkki karheutua. Se taas johtaa tiivisteen ennenaikaiseen kulumiseen, mikä aiheuttaa vuotoja.

Tämän tyyppisten vikojen välttämiseksi, tulee kyseinen LuK painelaakeri asentaa vain yhdessä LuK kytkinten kanssa, tai täydellisenä LuK RepSet Pro pakettina.

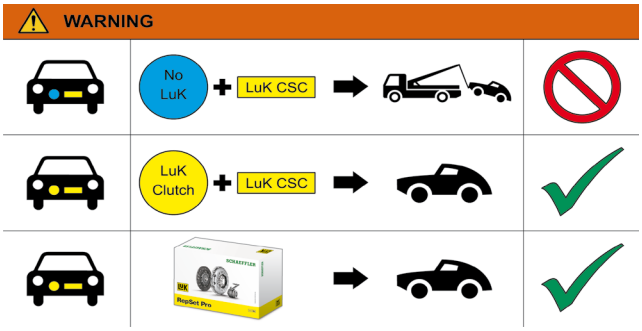

Kuva 1: Varoitus



Kuva 2: Hydraulinen painelaakeri 510 0180 10

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

LuK 0088

Tila 11.2019 **LuK 0088** Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Esitetyt OE-numerot ovat vain vertailua varten
© 2019 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER REPXPERT