

SERVICE INFO – LuK 0088

Гидравлический выжимной подшипник 510 0180 10

Предупреждение

На всех отдельных упаковках гидравлических выжимных подшипников LuK 510 0180 10 теперь есть предупреждающая наклейка (Рис. 1).
На ней указано, что данный гидравлический выжимной подшипник не должен использоваться в комбинации со сцеплениями других производителей.

Практика показала, что использование в сочетании с системами сцеплений сторонних производителей может привести к утечке гидравлической жидкости и преждевременному выходу из строя всей системы выключения сцепления.

Причина заключается в конструктивных отличиях систем сцеплений других производителей и не соответствию характеристик заданных Schaeffler. В результате, на гидравлический выжимной подшипник действуют нагрузки, приводящие к повреждению внутренней направляющей втулки. Это приводит к преждевременному износу уплотнения и следовательно к утечке жидкости.

Поэтому, во избежание такого рода повреждений, указанный гидравлический выжимной подшипник должен устанавливаться только со сцеплениями LuK или как комплексное решение (LuK RepSet Pro).

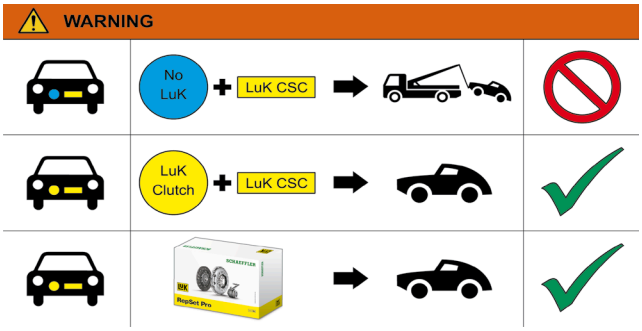


Рисунок 1: Предупреждение



Рисунок 2: Гидравлический выжимной подшипник LuK 510 0180 10

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

LuK 0088

Выпущено 11.2019 **LuK 0088** Техническая информация подлежит изменению
Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях.
© 2019 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER REPXPERT