

INA 0081 – SERVICE INFO

Instrukcja montażowa napinacza 534 0412 10

Producent:	Hyundai, Kia, Toyota
Model:	
Hyundai:	Sonata V, Sonata VI
Kia:	Magentis, Carens III
Toyota:	Auris, Corolla, Corolla Verso
Silnik:	
Hyundai:	2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI
Kia:	2.0, 2.0 CVVT, 2.4
Toyota:	1.4 D, 1.4 D-4D
Nr OE.:	
Hyundai:	37321 - 25301
Kia:	37321 - 25301
Toyota:	27415 - 33050
Nr ref.:	535 0219 10

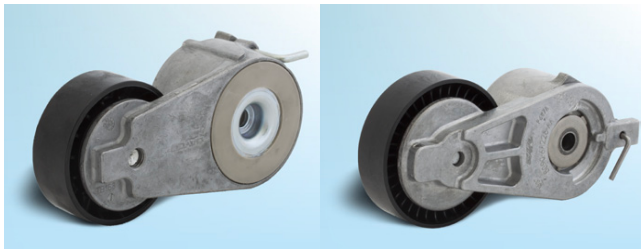


Foto 1: wersja 1

Foto 2: wersja 2

Podczas montażu napinacza 534 0412 10 oferowanego przez Schaeffler Automotive Aftermarket, przede wszystkim należy upewnić się, że śruba ze starego napinacza została wymieniona na nową jak to przedstawiono na Foto 3.

Dodatkowo w silnikach z tłumikiem drgań wału korbowego należy sprawdzić jego stan, czy uszkodzeniu nie uległo gumowo-metalowe połączenie .
Jeśli tłumik drgań jest uszkodzony, należy go wymienić.

W wymienionych samochodach, fabrycznie montowane są dwie wersje napinacza w układzie napędu pomocniczego. Wersja 1 (Foto 1) może być użyta jedynie w połączeniu z tłumikiem drgań wału korbowego.

Wersja 2 (Foto 2) może być używana zarówno w samochodach z tłumikiem drgań wału korbowego jak i ze sztywnym kołem pasowym.

Z tego powodu Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje jedynie tę drugą wersję napinacza.

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych producentów pojazdów podano jedynie w celach porównawczych.

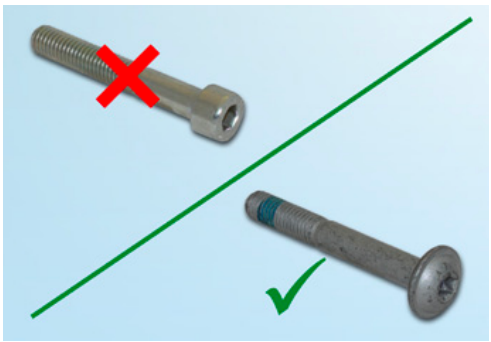


Foto 3: śruby

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Uwaga:
Należy bezwzględnie użyć nowej śruby dołączonej do napinacza!

Stan 10.2024 INA 0081 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT