# Nuova guarnizione per kit TK5194

## Criticità Motori 1.6 TCDi Opel

**Qual è il problema**

Rumore di **sferragliamento**, soprattutto **a freddo** o all'avviamento, dovuto principalmente a una **perdita di tensione della catena**.

**Causa principale**

- **Tendicatena idraulico inefficiente**


Il tendicatena subisce una perdita di pressione a causa di trafilamento di olio verso la coppa dell'olio.

**Conseguenze**

- Avviamenti ripetuti con catena non in tensione ne accelerano l'usura.
- Con il tempo il rumore diventa più frequente e più marcato.


**Soluzione**

La guarnizione fornita con il kit KT5194, si monta tra il tendicatena e il corpo motore per sigillarne correttamente l'accoppiamento e prevenire perdite d'olio. Serve a garantire che oli e pressioni all'interno del sistema di distribuzione siano mantenuti correttamente, impedendo che l'olio fuoriesca, prevenendo così la possibile inefficienza del tendicatena idraulico

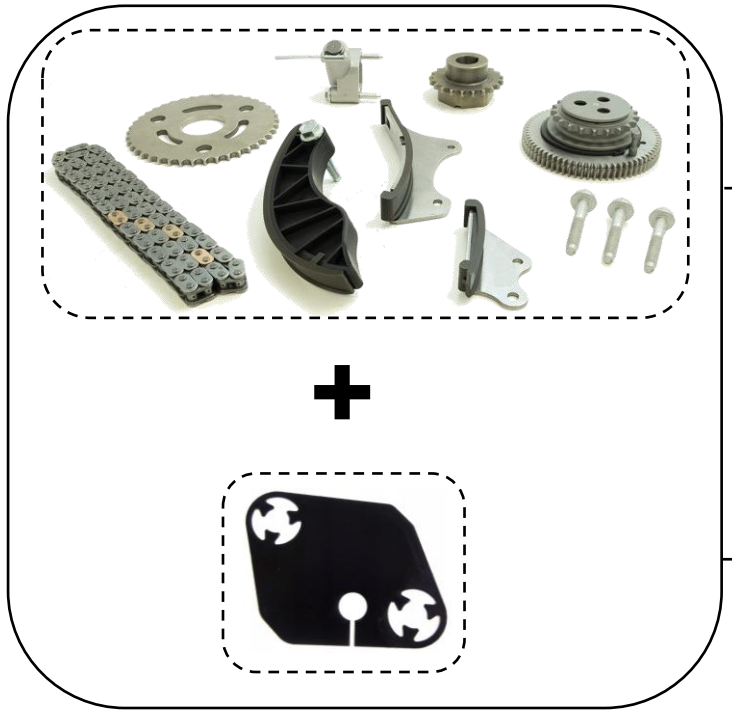

**CK5194**

**Guarnizione OE #: 55515025**

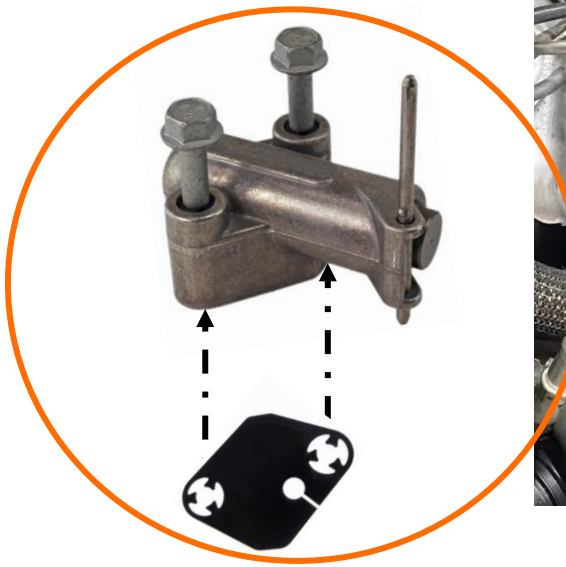



**Motore 1.6 Tdci Opel**

Premium water pumps