

INA INFORMAZIONE TECNICA

Rullo tenditore 531 0264 10 e 531 0780 10

Prima del montaggio, controllare assolutamente il perno lato motore

Produttori:	Citroën
	Fiat
	Lancia
	Peugeot
	Suzuki
	Toyota
Modello:	
Citroën:	Berlingo
	C4, C5, C8, C15,
	Evasion
	Jumper
	Jumpy
	Xsara
Fiat:	Ducato
	Scudo
	Ulysse
Lancia:	Phedra
	Zeta
Peugeot:	206, 306, 406, 607, 806, 807,
	Boxer
	Expert
	Partner
Suzuki:	Grand Vitara
	Vitara
Toyota:	Corolla
Motori:	
Citroën/Peugeot:	1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI
Fiat:	1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Lancia:	2.0 JTD, 2.2 JTD,
Suzuki:	2.0 HDI
Toyota:	1.9 D
N. art.:	531 0264 10
	531 0780 10

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi.

Se per le vetture riportate viene smontato il rullo tenditore, è necessario controllare assolutamente il corretto alloggiamento del perno di montaggio del lato motore (figura 1).



Fig. 1: perno di montaggio sul lato del motore

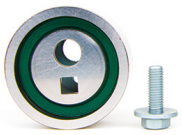


Fig. 2: 531 0780 10 – Rullo tenditore con vite in dotazione

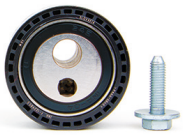


Fig. 3: 531 0264 10 - Rullo tenditore con vite in dotazione

Se il perno di montaggio risulta allentato, occorre fissarlo nuovamente con il sigillante corrispondente e alla coppia di serraggio prescritta.

In caso contrario, la cinghia dentata potrebbe danneggiarsi. Nell'ipotesi peggiore, anche il motore potrebbe risultarne danneggiato.

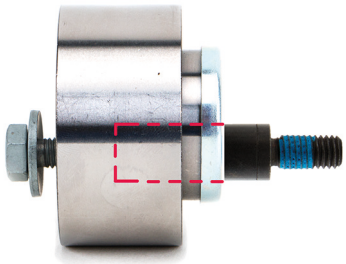


Fig. 4: Rullo tenditore INA con vite di fissaggio e perno di montaggio in posizione di montaggio

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Versione 01.2017 INA 0156 Con riserva di modifiche tecniche
I codici OE elencati hanno valore puramente esemplificativo
© 2017 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Italy s.r.l.
Via Varesina 173
20156 Milano, Italy
www.repxpert.it

SCHAEFFLER REPXPERT